

Installation Manual

Cable Junction Box PR 6130/64Sa



Translation of the Original Installation Manual

9499 053 06400

Edition 3.8.0

07/21/2021

Foreword

Must be followed!

Any information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Minebea Intec unless legally prescribed. This product should only be operated/installed by trained and qualified personnel. In correspondence concerning this product, the type, name, and release number/serial number as well as all license numbers relating to the product have to be cited.

Note

This document is partially protected by copyright. It may not be changed or copied, and it may not be used without purchasing or written permission from the copyright owner (Minebea Intec). The use of this product constitutes acceptance by you of the abovementioned provisions.

Table of contents

1	Introduction	3			
1.1	Read the manual	3			
1.2	This is what operating instructions look like	3			
1.3	This is what lists look like				
1.4	This is what menu items and softkeys look like				
1.5	This is what the safety instructions look like	3			
1.6	Hotline	4			
2	Safety instructions	5			
2.1	General notes	5			
2.2	2 Intended use	5			
2.3	Initial inspection	6			
2.4	Before operational startup	6			
2.5	Repairs and maintenance	6			
	2.5.1 General information	6			
3	Specifications	7			
3.1	Equipment supplied	7			
3.2	2 Technical Data	8			
3.3	Bectromagnetic Compatibility (EMC)	9			
3.4	Possible marking for the Ex area	9			
3.5	Dimensions	11			
4	Installation and connection information	12			
4.1	General information	12			
4.2	2 Connecting intrinsically safe circuits	12			
4.3	3 Terminals and jumpers	13			
4.4	Connecting load cells with a 4-wire cable				
4.5	5 Connecting load cells with a 6-wire cable				
4.6	5 Cable gland	14			
5	Cable connections	15			
5.1	General information	15			
5.2	2 Connecting cables	15			
5.3	.3 Cable connections				
5.4	1 Equipotential bonding conductor1				
5.5	6 Electronic corner correction				
	5.5.1 General information				
	5.5.2 Procedure				
6	Nointenance / repairs / coldering work / clear in a	20			
0	Maintenance/repairs/soldering work/cleaning	20			
0.1	maintenance	20			

	6.2	Repairs	20
	6.3	Soldering work	20
	6.4	Cleaning	20
7		Disposal	21
8		Certificates/safety instructions/control drawing/Ex design	
	8.1	DEKRA 13ATEX0133X	23
	8.2	IECEx DEK 13.0042X	26
	8.3	MEU17042	31
	8.4	FM17CA0156X	
	8.5	FM17US0275X	41
	8.6	RU C-DE.MЮ62.B.05021	45
	8.7	36931-751-16	48
	8.8	36931-751-08	51
	8.9	36931-751-07	53
	8.10	36931-731-07	57
	8.11	36931-750-01	61

1 Introduction

1.1 Read the manual

- Please read this manual carefully and completely before using the product.
- This manual is part of the product. Keep it in a safe and easily accessible location.

1.2 This is what operating instructions look like

- 1. n. are placed before steps that must be done in sequence.
- is placed before a step.
 - ▷ describes the result of a step.

1.3 This is what lists look like

- indicates an item in a list.

1.4 This is what menu items and softkeys look like

[] frame menu items and softkeys.

Example:

[Start]- [Applications]- [Excel]

1.5 This is what the safety instructions look like

Signal words indicate the severity of the danger involved when measures for preventing hazards are not followed.

△ DANGER

Warning of personal injury

DANGER indicates death or severe, irreversible personal injury which will occur if the corresponding safety measures are not observed.

• Take the corresponding safety precautions.

△ WARNING

Warning of hazardous area and/or personal injury

WARNING indicates that death or severe, irreversible injury may occur if appropriate safety measures are not observed.

• Take the corresponding safety precautions.

▲ CAUTION

Warning of personal injury.

CAUTION indicates that minor, reversible injury may occur if appropriate safety measures are not observed.

• Take the corresponding safety precautions.

NOTICE

Warning of damage to property and/or the environment.

NOTICE indicates that damage to property and/or the environment may occur if appropriate safety measures are not observed.

• Take the corresponding safety precautions.

Note:

User tips, useful information, and notes.

1.6 Hotline

Phone: +49.40.67960.444 Fax: +49.40.67960.474 eMail: help@minebea-intec.com

2 Safety instructions

2.1 General notes

▲ CAUTION

Warning of personal injury.

The product was in perfect condition with regard to safety features when it left the factory.

► To maintain this condition and to ensure safe operation, the user must follow the instructions and observe the warnings in this manual.

2.2 Intended use

The cable junction box is designed for tank and hopper weighing applications.

It can also be operated in potentially explosive atmospheres.

Product operation, commissioning and maintenance must be performed by trained and qualified personnel who are aware of and able to deal with the related hazards and take suitable measures for self-protection.

The device reflects the state of the art.

The manufacturer does not accept any liability for damage caused by third-party system components or due to incorrect use of the product. The use of this product signifies recognition of the stipulations listed above.

The following table shows the load cells that should and should not be used for different applications.

Load cells not to be used
PR 6201/LA
PR 6204 Pendeo® Process
PR 6211/D1
PR 6221/, all types
PR 6224 Pendeo® Truck

Load cells to be used	Load cells not to be used
PR 6246/D1, /D1E, /C3, /C3E, /C6, /C6E	
PR 6251/L, /LE	PR 6251/LA, /LAC
Novego®/D1, /D1E, /C3, /C3E	
MP 55/C3MR+, /C3MR+E	
MP 58(T)/C3MR, /C3MRE	
PR 40/C3MR	
PR 43/C3MR	
PR 47/C3MR	
PR 76/N, /C3	
MP 77/C3MR, /C3MRE	
MP 79(T)/C3MR, /C3MRE	

2.3 Initial inspection

Check the contents of the consignment for completeness. Check the contents visually to determine whether any damage has occurred during transport. If there are grounds for rejection of the goods, a claim must be filed with the carrier immediately. The Minebea Intec sales or service organization must also be notified.

2.4 Before operational startup

NOTICE

Perform visual inspection.

Before operational startup as well as after storage or transport, inspect the device visually for signs of mechanical damage.

2.5 Repairs and maintenance

2.5.1 General information

Repairs are subject to inspection and must be carried out at Minebea Intec.

In case of defect or malfunction, please contact your local Minebea Intec dealer or service center for repair.

When returning the device for repair, please include a precise and complete description of the problem.

Maintenance work may only be carried out by a trained technician with expert knowledge of the hazards involved and the required precautions.

3 Specifications

3.1 Equipment supplied



No.	Description
1	Cover
2	Box incl. electronics
3	Cable gland M20
5	Ex-zone locking pin 6 mm (3×)
6	Cable gland M12 (4×)
7	Gasket
8	Pressure compensation element
9	Jumpers for corner correction resistors

No.	Description	
The fo	The following items are not shown:	
10	Drilling template	
11	Quick guide	
12	Safety instructions for cable junction boxes to be used in potentially explosive atmospheres	

3.2 Technical Data

Protection classes	in compliance with IEC 529 or DIN EN 60529 IP66/IP68/P69: Dust-proof and leak-proof against water, with harmful effects when immersed, (0.5 m water depth, 1,000 h)
	and water jets (high pressure and temperature).
Installation position	Cable entry from below
Quantity of load cells	14
Clamping area screw connection M12	4.56.5 mm
Clamping area screw connection M20	813 mm
Overvoltage protection	2× Surge arrestor Type A81C90X
Pressure equalization	Stainless steel pressure equalization element
Material of the junction box	High-grade stainless steel 1.4301 (X5CrNi 18-10) accor- ding to EN 10088-3, AISI 304, JIS SUS304
Surface of the junction box	2R according to DIN EN 10088-2 (cold-rolled, bright annealed, flat, blank, reflective)
Net weight	1.06 kg
Shipping weight	1.31 kg
Service temperature area	-30°C+80°C
Service temperature area, in explosion-prone area	-20°C+60°C
Storage temperature range	-30°C+80°C
Cable screw connections	Metal Ex EMC cable screw connections Brass CuZn39Pb3, galv. nickel-plated
Insulation impedance (in service temperature range at 95% air humidity and U _{DC} = 500 V)	>1000 MΩ
Ex-connection values	See Chapter 8.

3.3 Electromagnetic Compatibility (EMC)

All data in compliance EN 61326 industrial section

Housing	High frequency electromagnetic fields (803000 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
	Electrostatic discharge (ESD)	EN 61000-4-2	6/8 kV
Signal and control	Fast transients (burst)	EN 61000-4-4	1 kV
lines	Peak voltages (surge) 1.2/50 µs	EN 61000-4-5	1 kV
-	Conducted disturbances by high fre- quency coupling (0.1580 MHz)	EN 61000-4-6	10 V

3.4 Possible marking for the Ex area

Zone	Marking	Certificate No.
0 and 1	II 1 G Ex ia IIC T6/T4 Ga	DEKRA 13ATEX0133 X
	Ex ia IIC T6/T4 Ga	IECEx DEK 13.0042X
	0Ex ia IIC T6/T4 X	RU C-DE.MЮ62.B.05021*
20	ll 1 D Ex ia IIIC T90 °C Da	DEKRA 13ATEX0133 X
	Ex ia IIIC T90 °C Da	IECEx DEK 13.0042X
	Ex ia IIIC T90 °C X	RU C-DE.MЮ62.B.05021*
21 and 22	II 2 D tb IIIC T50 °C/T70 °C Db	DEKRA 13ATEX0133 X
	Ex tb IIIC T50 °C/T70 °C Db	IECEx DEK 13.0042X
	Ex tb IIIC T50 °C/T70 °C X	RU C-DE.MЮ62.B.05021*
2	II 3G Ex nA IIC T6 Gc	DEKRA 13ATEX0133 X
	Ex nA IIC T6 Gc	IECEx DEK 13.0042X
	2Ex nA IIC T6 X	RU C-DE.MЮ62.B.05021*
		* Certifying body: Prommash Test LLC
		(Accreditation Code MЮ62)
	IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 -	FM17CA0156X
	36931-751-07; Type 4X, IP6x	
	NI CL I, DIV 2, GP A,B,C,D, T4; Type 4X, IP6x	
	DIP CL II, DIV 2, GP E,F,G T4; Type 4X, IP6x	
	CL I, Zone 0, Ex ia IIC T4 - 36931-751-07; Type 4X,	
	IP6x	
	Zone 20, Ex ia IIIC T90°C - 36931-751-07 Type 4X,	
	IP6x	
	Ta= -20°C to 60°C	

Zone	Marking	Certificate No.	
	IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 -	FM17US0275X	
	36931-751-07; Type 4X, IP6x		
	NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4; Type 4X,		
	IP6x		
	S CL II, DIV 2, GP E,F,G / T4; Type 4X, IP6x,		
	S CL III, DIV 1 T4 - 36931-751-07; Type 4X, IP6x		
	CL I, Zone 0, AEx ia IIC T4 - 36931-751-07; Type 4X,		
	IP6x		
	Zone 20, AEx ia IIIC T90°C - 36931-751-07; Type 4X,		
	IP6x		
	T4 Ta= -20°C to 60°C		

NOTICE

Installation in Ex Area

• The Ex safety instructions in the appendices must be observed when installing in the Ex area.

The relevant protection class must be indi- cated on the rating plate!	Minebea Intec GmbH Meiendorfer Str. 205A, 22145 Hamburg, Germany PR6130/64Sa 12NC 9405 361 3064X	
Note: The marking for ATEX is shown as an ex- ample.		ia IIIC T90°C Da ia IIC T6/T4 Ga tb IIIC T50°C/T70°C Db nA IIC T6 Gc IP6X EX0133 X 30042 X
	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C NI 30.06.2017 DO	CHT UNTER LAST ÖFFNEN! NOT OPEN WHEN ENERGIZED!

Note:

See also Chapter 8.

3.5 Dimensions



all dimensions in mm

4 Installation and connection information

4.1 General information

Note:

When used in protection class "Ex nA" (non-sparking), a transient protective device must be set to a level that does not exceed 140% of the peak voltage of 85 V.

When used in environments with flammable dust, electrostatic discharge from the plastic label must be avoided.

- The safety instructions in Chapter 8 must be followed!
- Only use the metal EX EMC cable glands provided by the manufacturer.
- Install the junction box so that the cable glands are on the bottom.
- Do not open the junction box when connected to the voltage supply.

Note:

At ambient temperatures >45°C, cables that are suitable for at least 85°C must be used.

4.2 Connecting intrinsically safe circuits

- The housing grounding or equalization line must be connected to the outside of the housing under the ground screw.
- The junction box is suitable for use in potentially explosive atmospheres for connection to intrinsically safe circuits. The circuits consist of
 - the connection load cells (passive)
 - the connection cable to an interface with an (active) intrinsically safe circuit, e.g., PR 1626/6x in connection with a downstream device.
 - The intrinsically safe circuit consists of the circuits for the supply, sense, and measuring voltage.
- It is not permissible to connect multiple active intrinsically safe circuits in the junction box.
- When used in zone 20, the accumulated dust must not exceed a thickness of 5 mm.
- When used in zone 2, ensure that no voltage peaks more than 40% above the nominal voltage can occur.

4.3 Terminals and jumpers

Signal + (Green)		en) Sense + (White) Supply - (Blue)
		J3 J2 J1
	Signal - (Gra	y) Screen (Yellow) Supply + (Red) Sense - (Black)
Signal +	green	Terminal contacts + measuring voltage (load cells) 1–4
		Terminal contact + measuring voltage (connection cable) IND
Signal -	gray	Terminal contacts - measuring voltage (load cells) 1–4
		Terminal contact - measuring voltage (connection cable) IND
Supply -	blue	Terminal contacts - supply voltage (load cells) 1–4
		Terminal contact - supply voltage (connection cable) IND
Sense -	black	Terminal contacts - sense (load cells) 1–4
		Terminal contact - sense (connection cable) IND
Sense +	white	Terminal contacts + sense (load cells) 1–4
		Terminal contact + sense (connection cable) IND
Supply +	red	Terminal contacts + supply voltage (load cells) 1–4
		Terminal contact + supply voltage (connection cable) IND

Screen	yellow	Terminal contacts 1–4	Screen (load cells)
		Terminal contact IND	Screen (connection cable)
J1		Jumper	Connects the load cell supply line to the
J2		Jumper	sense line. Both jumpers must be opened when 6-wire load cell cables are used.
J3		Jumper	Connects the load cell cable screen to the connection cable screen.

4.4 Connecting load cells with a 4-wire cable

Upon delivery, jumpers J1 and J2 are closed between terminals "Sense -/Supply -" and "Sense +/Supply +"; this means that the junction box is prepared for load cells with 4-wire cables; see Chapter 4.3.

4.5 Connecting load cells with a 6-wire cable

If the junction box will be used for load cells with 6-wire cables, jumpers J1 and J2 must be open between terminals "Sense -/Supply -" and "Sense +/Supply +."

4.6 Cable gland

The cables have to be fed into the device via glands to ensure leak-tightness. The following cable diameters are suitable: 8...13 mm for gland M20 and 4.5...6.5 mm for cable gland M12.

The cable wires are connected to the terminals inside the device.

NOTICE

Property damage is possible.

If a cable gland is not used, it must be sealed with a supplied locking pin.

NOTICE

Property damage is possible.

• Regularly check the fitted cable gland for tightness and re-tighten it, if necessary.

5 Cable connections

5.1 General information

In order to use the junction boxes for load cells with 6-wire cables, jumpers J1 and J2 must be opened; see Chapter 4.3.

Cable entry must be from below.

Fit the wires and screen of the connection cable with wire end ferrules as per DIN 46228-1:

- 0.5 mm² for green, gray, black, and white
- 0.75 mm² for blue and red

This is not necessary for the load cell cables.

Connect the wires to the terminals according to the color coding .

Place the cable screens of the connection cable and load cell cables on the yellow terminal. The terminal is connected with the housing via overvoltage conductors.

Connect the screens on the other side of the connection cable with the equipotential bonding terminal of the downstream device (see instrument manual) as described in Chapters 5.3 and 5.4.

Note:

If hum interference occurs, the cable screens should only be connected on one side.

Depending on the design of the cable junction box used, either the jumper J3 must be removed or the cable screens must be disconnected from the terminal contacts highlighted in yellow.

△ WARNING

When installing in potentially explosive atmospheres:

It is imperative that you follow the application-dependent installation instructions!

- Always check whether it is permissible to bilaterally connect the screens to the equipotential bonding.
- If necessary, remove jumper J3.

Note:

The calibration certificate, installation manual and data sheet of the load cell contain information about how to connect the load cell cable screen with the load cell housing.

5.2 Connecting cables

To connect the junction box to the device, connection cable PR 6135/..or PR 6136/.. (for Ex zone) must be used; max. length: 300 m.

5.3 Cable connections

Note:

All components are only shown schematically.

Color code

bk	=	black
bu	=	blue
gn	=	green
gy	=	gray
rd	=	red
wh	=	white

Connection example



5.4 Equipotential bonding conductor

NOTICE

It is especially important that the ground is connected correctly to the components and the cable junction box.

You must also ground the device separately and ensure the power supply is properly shielded against the effects of lightning. Simply connecting the protective grounding conductor is not enough!

- If the installation is not carried out according to our instructions, this voids the warranty. In particular, the entire installation, including the power supply, must be sufficiently protected against lightning.
- In Ex areas, equipotential bonding must be established to avoid any compensatory currents between the individual conducting system components.

Connection example



5.5 Electronic corner correction

5.5.1 General information

Minebea Intec load cells are produced according to high quality standards and have precisely adjusted output values.

Nonetheless, mechanical imbalances can cause impermissible corner load errors to arise, which will need to be offset by soldering in resistors.

The correct installation and accurate alignment of load cells are imperative for good measurement results and significantly affect the behavior with corner loads. Therefore, the installation and alignment of the load cell should always be checked first if a corner error is identified.

If necessary, carry out mechanical height adjustment (see Installation manual of the load cell).

NOTICE

Loss of calibration accuracy

An unstable signal can arise due to contact problems. This results in fluctuating zero points, which lead to the loss of calibration accuracy.

- Do not use a potentiometer.
- Only use resistors of 0–5.62 Ω (1%, P70 = 0.6 W) of size MBB0207 (approx. 2.5 × 6.5 mm) or CECC B.

5.5.2 Procedure

Electronic corner correction allows the sensitivity of each individual load cell to be reduced separately.

The resistor required here can be calculated using the following formula:

$$R = \left(\frac{\text{Weight}_{act}}{\text{Weight}_{set point}} - 1\right) \bullet R_0$$

R	Resistor integrated in the output circuit of the load cell (the resistance value is normally <7 Ω).
Weight actual	Weight value on the display
Weight set point	Weight of the placed load
Ro	Output resistance of the load cell
Example:	
placed load	12,000 kg
Display	12,052 kg
Ro	1010 Ω (see Installation manual of the load cell)
Calculated resistance	4.38 Ω

The following steps are necessary to minimize corner load errors:

- 1. Select the load cell with the lowest displayed load as the reference cell.
- 2. In the junction box, remove the jumper from the relevant measurement cable (Signal +) and solder in a resistor according to the abovementioned formula (in the example 4.38 Ω).

This aligns the load cells with the displayed value of the reference cell.

Note:

The soldering studs are factory short-circuited for the resistances.

3. After that, recalibrate the scale.

6 Maintenance/repairs/soldering work/cleaning

6.1 Maintenance

Maintenance work may only be carried out by a trained technician with expert knowledge of the hazards involved and the required precautions.

6.2 Repairs

Repairs are subject to inspection and must be carried out at Minebea Intec. In case of defect or malfunction, please contact your local Minebea Intec dealer or service center for repair.

When returning the device for repair, please include a precise and complete description of the problem.

6.3 Soldering work

Soldering work is permitted on the device for corner correction.

6.4 Cleaning

NOTICE

Property damage caused by unsuitable cleaning utensils/agents.

Damage to the device.

- Prevent moisture from penetrating the interior.
- Do not use aggressive cleaning agents (solvents or similar agents).
- For use in the food industry, use a cleaning agent suitable for that particular working environment.
- ▶ Use soft sponges, brushes and cloths.
- 1. Unplug device from mains supply, disconnect any data cables.
- 2. Clean the device with a cloth lightly moistened with a soap solution.
- 3. Wipe down the device with a soft, dry cloth after cleaning.

7 Disposal

If the packaging is no longer required, please take it to your local waste disposal facility and/or a reputable disposal company or collection point. The packaging largely consists of environmentally friendly materials which can be used as secondary raw materials.

It is not permitted—even for small businesses—to dispose of this product with the regular household waste or at collection points run by local public waste disposal companies.

EU legislation requires its Member States to collect electrical and electronic equipment and dispose of it separately from other unsorted municipal waste so that it can then be recycled.

Before disposing of or scrapping the product, any batteries should be removed and taken to a suitable collection point.

Please see our T&Cs for further information.

Service addresses for repairs are listed in the product information supplied with the product and on our website (www.minebea-intec.com).

We reserve the right not to accept products that are contaminated with hazardous substances (ABC contamination) for repair.

Should you have any further questions, please contact your local service representative or our service center.

Minebea Intec GmbH

Repair center

Meiendorfer Strasse 205 A

22145 Hamburg, Germany

Phone: +49.40.67960.666

service.HH@minebea-intec.com

8 Certificates/safety instructions/control drawing/Ex design

Ser. no.	Description	Document no.	see Chapter
1	EC-Type Examination Certificate	DEKRA 13ATEX0133 X	8.1
2	Certificate of Conformity	IECEx DEK 13.0042 X	8.2
3	EU-Declaration of Conformity	MEU17042	8.3
4	Certificate of Conformity FM	FM17CA0156X FM17US0275X	8.4 8.5
5	Certificate of Conformity TR CU 012	RU C-DE.MЮ62.B.05021	8.6
6	Safety instructions	36931-751-16	8.7
7	Safety instructions (FM)	36931-751-08	8.8
8	Control drawing (FM)	36931-751-07	8.9
9	Control drawing (FM, Temp variant)	36931-731-07	8.10
10	Ex-Concept	36931-750-01	8.11

8.1 DEKRA 13ATEX0133X

DER EKRA D ADDE EKRA ! CERTIFICATE A DI **EC-Type Examination** (1) (2) DEKRA Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC (3) EC-Type Examination Certificate Number: DEKRA 13ATEX0133 X Issue Number: 1 (4) Equipment: Junction Box, Series PR6130/6... and PR6021/6... (5) Manufacturer: Sartorius Mechatronics T&H GmbH (6) Address: Meiendorfer Strasse 205, Hamburg, Germany (7) This equipment and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to. DEKRA Certification B.V., notified body number 0344 in accordance with Article 9 of the Co. ncl Directive 94/9 EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety (8) Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in KRA S D DER potentially explosive atmospheres given in Annex II to the directive. DEKRA A D DA The examination and test results are recorded in confidential test report no. NL/DEK/ExTR11,0121/** Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with (9) RA D D EN 60079-11 : 2012 EN 60079-0 : 2012 EN 60079-15 : 2010 EN 60079-26 : 2007 EN 60079-31 : 2009 D DEKR KRA D D DEKR KRA D D DEK If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions (10) for safe use specified in the schedule to this certificate. This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment according to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate. (11) RENA DE LA DECEMBRA D The marking of the equipment shall include the following (12) II 1 G Ex ia IIC T6/T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da II 2 D Ex th IIIC T50°C/T70°C Db II 3 G Ex nA IIC T6 Gc This certificate is issued on 13 March 2014 and, as far as applicable, shall be revised before the date of cessation of presumption of conformity of (one of) the standards mentioned above as communicated in the Official Journal of the European Union. **DEKRA** Certification B.V R. Schutter a d dei Page 1/3 **Certification Manager** REAL AD Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed. This Certificate may only be reproduced KA D in its entirety and without any change PHUUULIC DEKR KRA D DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands DDEN T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Registered Arnhem 09085396 EKRA D D DEK KRA

			2	DEKR	Ą
(13)	SCHEDULE				
(14)	to EC-Type	Examination Cer	tificate DEKRA 13ATEX	0133 X	Issue No. 1
(15)	Description				
	The Cable . PR6021/68S	Junction Box Type serve for connection	PR6130/64C, PR6130/64S of various loads (e.g. certifi	a, PR6130/65 ied load cells) t	S, PR6130/68S and to their interfaces.
	The enclosur	e provides a degree	of protection of at least IP64	4.	
	Ambient tem	perature range: -20 t	o +60 °C.		
	Electrical an	d thermal data:			
	For intrinsic a	safe applications:			
	U _l = 25 V; I _l = The relation maximum su	e see table below; Pi between Ii, maximun rface temperature is	= any, C _i = 0 nF; L _i = 0 μH. n ambient temperature, tem specified below.	perature class	s and the
	\mathbf{I}_{C}	Max. ambient temperature	Temperature class	Maximut	m surface
	210 mA	40 °C	T6	T90°C	
	325 mA	60 °C	T4	T90°C	
	370 mA	40 °C	T4	T90°C	
	The type of protection and the electrical values, are the same as of the connected interface circuit. The values of the internal capacitance (C _i) and inductance (L _i) of the Junction Box are negligibly small. For non-intrinsically safe applications (marking Ex to HIC T50°C/T70°C Db and Ex nA HC T6 Gc): Umax = 25 V. Each load cell must have a minimum resistance of 300 ohms. Maximum ambient temperature = 60 °C. Temperature class = T6 Maximum surface temperature = T50 °C at Ta (40°) and T70 °C at Ta (60°).				
					Page 2/3 Form 101 Version 5 (2013-07)

	DEKRA
13)	SCHEDULE
14)	to EC-Type Examination Certificate DEKRA 13ATEX0133 X Issue No. 1
	Installation instructions
	The instructions provided by the manufacturer shall be followed in detail to assure safe operation of the equipment.
16)	Test Report
	No. NL/DEK/ExTR11.0121/**.
17)	Special conditions for safe use
	When applied in type of protection non sparking "Ex nA", a transient protection device shall be set at a level not exceeding 140 % of the peak rated voltage value of 85 V.
	For application in environments with combustible dust, electrostatic charging of the plastic label shall be avoided.
	The relation between J _n maximum ambient temperature, temperature class and the maximum surface temperature is specified under (15).
18)	Essential Health and Safety Requirements
	Assured by compliance with the standards listed at (9).
19)	Test documentation
	As listed in Test Report No. NL/DEK/ExTR11.0121/**.
	Page 3/3
	Form 101

8.2 IECEx DEK 13.0042X

	ECEX IN	IECEx Certific of Conformit	ate ly
	INTERNATIONAL ELE IEC Certification Sc for rules and details	ECTROTECHNICAL COMMISSIO heme for Explosive Atmospheres of the IECEx Scheme visit www.jecex.com	DN
Certificate No.:	IECEx DEK 13.0042X	Issue No: 1	Certificate history:
Status:	Current		Issue No. 0 (2014-03-18)
Date of Issue:	2017-11-26	Page 1 of 4	
Applicant:	Minebea Intec GmbH Meiendorfer Strasse 205 22145, Hamburg Germany		
Equipment: Optional accessory:	Junction Box, Series PR6130/6 and	PR6021/6	
Type of Protection:	Ex ia, Ex tb, Ex nA		
Marking:	Ex la IIC T6/T4 Ga Ex la III C T90 °C Da Ex to III C T50 °C/T70 °C Db Ex nA IIC T6 Gc		
Approved for issue or Certification Body:	n behalf of the IECEx	R. Schuller	
Position:		Certification Manager	
Signature		ROM_	
(for printed version)		a churche	
Date:		2017-11-26	
1. This certificate and 2. This certificate is n 3. The Status and aut Certificate leaved for	I schedule may only be reproduced in full ot transferable and remains the property thenticity of this certificate may be verified	of the issuing body. I by visiting the Official IECEx Website.	
Ger undere ISSUED DY.	DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Amhem The Netherlands	DEKRA	

ICC TERE	1	ECEx Certificate	
IEC IECEA		of Conformity	
(R)	74	or comornity	
Certificate No:	IECEx DEK 13.0042X	Issue No: 1	
Date of Issue:	2017-11-26	Page 2 of 4	
Menufacturer:	Minebea Intec GmbH Melendorfer Strasse 205 Hamburg Germany		
Additional Manufacturing location	n(s):		
This certificate is issued as veri IEC Standard list below and tha found to comply with the IECEx Rules, IECEx 02 and Operation STANDARDS:	ication that a sample(s), representative o t the manufacturer's quality system, relati Quality system requirements. This certifi al Documents as amended.	Foroduction, was assessed and tested and found to compty with the ng to the Ex products covered by this certificate, was assessed and cate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme	
The electrical apparatus and an to comply with the following star	y acceptable variations to it specified in if idards:	e schedule of this cartificate and the identified documents, was found	
IEC 60079-0 : 2011 Edition:6.0	Explosive atmospheres - Part 0: Ger	eral requirements	
EC 60079-11 : 2011 Edition:6.0	Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety 7"		
IEC 60079-15 : 2010 Edition:4	Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"		
IEC 60079-26 : 2006 Edition:2	Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga		
IEC 60079-31 : 2008 Edition:1	Explosive atmospheres - Part 31: Ec	ulpment dust ignition protection by enclosure Y	
This Certificate does not indic	ate compliance with electrical safety and	performance requirements other than those expressly included in the	
	Standards lis	lied above.	
TEST & ASSESSMENT REPOR	RTS:		
A sample(s) of the equipment li	sted has auccessfully met the exemination	and test requirements as recorded in	
Test Report:			
NL/DEK/EXTR11.0121/00	NL/DEK/EXTR11.0121/01		
Quality Assessment Report:			
DE/FTB/QAR13.0007/02			

IEC TH	Ex	ECEx Certificate
		of Conformity
Certificate No:	IECEx DEK 13.0042X	Issue No: 1
Date of Issue:	2017-11-26	Page 3 of 4
	Schedul	
EQUIPMENT: Equipment and systems	covered by this certificate are as follows:	
The Cable Junction Box various loads (e.g. certifi	Type PR6130/64C, PR6130/64Sa, PR6130/65S, P ed load cells) to their interfaces.	R6130/68S and PR6021/68S serve for connection of
The enclosure provides	a degree of protection of IP64.	
Ambient temperature rai	nge: -20 to +60 °C.	
For electrical and therms	il data, refer to Annex.	
SPECIFIC CONDITIONS	OF USE: YES as shown below:	
When applied in type of the peak rated voltage v	protection non sparking "Ex nA", a transient protect alue of 85 V.	on device shall be set at a level not exceeding 140 % of
For application in enviro	ments with combustible dust, electrostatic charging	; of the plastic label shall be avoided.

	Ex	IECEx Certificate of Conformity
Certificate No:	IECEx DEK 13.0042X	Issue No: 1
Date of Issue:	2017-11-26	Page 4 of 4
DETAILS OF CERTIFICA	TE CHANGES (for issues 1 and above):	
Change of Manufacturer	name	
Annexc		
Annex to IECEx DEK 13.0	042 X issue 1.pdf	

DEKRA to Certificate of Conformity IECEx DEK 13.0042 X, issue 1 Annex to ExTR report NL/DEK/ExTR11.0121/01 Electrical and thermal data: For intrinsic safe applications: Input (interface) circuit: in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC/IIIC, only for connection to one certified intrinsically safe circuit, with the following maximum values: $U_i = 25 V$; $I_i =$ see table below; $P_i =$ any, $C_i = 0 nF$; $L_i = 0 \mu H$. The relation between Ii, maximum ambient temperature, temperature class and the maximum surface temperature is specified below. \mathbf{I}_{i} Max. ambient Maximum surface Temperature class temperature temperature 210 mA 40 °C Т6 T90 °C 325 mA 60 °C Τ4 T90 °C 370 mA 40 °C Τ4 T90 °C Output circuit: The type of protection and the electrical values are the same as of the connected interface circuit. The values of the internal capacitance (C_i) and inductance (L_i) of the Junction Box are negligibly small. For non-intrinsically safe applications (marking Ex tb IIIC T50 °C/T70 °C Db and Ex nA IIC T6 Gc): Umax = 25 V. Each load cell must have a minimum resistance of 300 ohms. Maximum ambient temperature = 60 °C. Temperature class = T6 Maximum surface temperature = T50 °C at Ta 40 °C and T70 °C at Ta 60 °C. Page 1 of 1 Form 124 Version 2 (2013-07) DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Registered Arnhem 09085396

8.3 MEU17042

Minebea EU-Declaration of Conformity tive measure Product model / product number / solely valid for project number: 1 Cable Junction Box / PR 6130 / ---Name and address of the manufacturer (2.1) and his authorized representative (2.2): 2. 2.1 Minebea Intec GmbH, Meiendorfer Straße 205 A, 22145 Hamburg, Germany 2.2 1 3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Object(s) of the declaration: 4 4.1 PR 6130/0___, PR 6130/3___ PR 6130/6___ 4.2 The object(s) of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: 5. (4.1) (4.2) 2014/30/EU (6.1) 5.1 (6.1) 5.2 2011/65/EU (6.2) (6.2) 2014/34/EU 5.3 (6.3) 6. References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: 6.1 2014/30/EU: EN 61326-1:2013, EN 61000-4-20:2010 6.2 2011/65/EU EN 50581:2012 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-26:2015. 6.3 EN 60079-31:2014 7. The notified body w performed x and issued the certificate y relevant for z: w 7 (4.2) 71 0344 EC-Type Examination Certificate DEKRA 13ATEX0133 X 7.2 0102 Production Quality Assessment Notification PTB 02 ATEX Q010 (4.2) Minebea Intec GmbH Hamburg, 29. May. 2017 Vel Dr. Bodo Krebs **Oliver** Freitag Kay v.d. Heydt **CE** Certification Ex Approval Manager President 1/6











8.4 FM17CA0156X

C	ERTIFICAT	E OF CONFORMITY
1.	HAZARDOUS LOCATIO	ON ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS
2.	Certificate No:	FM17CA0156X
3.	Equipment: (Type Reference and Name)	PR 6130/6[a][b] and PR 6021/68S Cable Junction Box PR 6130/64Sa-Temp, PR 6130/64C-Temp and PR 6130/65S-Temp Cable Junction Box PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box
4.	Name of Listing Company:	Minebea Intec GmbH
5.	Address of Listing Company:	Meiendorfer Str. 205A 22145 Hamburg Germany
6.	The examination and tes	t results are recorded in confidential report number:
		3051617C dated 8th August 2014
7.	FM Approvals LLC, cert Approval standards and	ifies that the equipment described has been found to comply with the following other documents:
	CAN/CSA-C22.2 No. 14 C22.2 No. 25:2009, C2 94-M91:2011, 0	42-M1987:2004, CAN-C22.2 No. 157-92:2012, CAN C22.2 No. 213-M1987: 2013, 22.2 No. 1010.1:2004, CAN/CSA-C22.2 No. 60529-05:2010, CAN/CSA-C22.2 No. CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2011, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014
8.	If the sign 'X' is placed conditions of use specifie	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ad in the schedule to this certificate.
8. 9.	If the sign 'X' is placed conditions of use specific This certificate relates to Approvals surveillance a control procedures in pla	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ed in the schedule to this certificate. o the design, examination and testing of the products specified herein. The FM udit program has further determined that the manufacturing processes and quality ice are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.
8. 9. 	If the sign 'X' is placed conditions of use specific This certificate relates th Approvals surveillance a control procedures in pla Certificate issued by: <u>J. E. Marquedurt</u> J. E. Marquedant VP. Manager - Electrical Sv	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ed in the schedule to this certificate. to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM udit program has further determined that the manufacturing processes and quality ice are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. <u>21 September 2020</u> Date
8. 9. (If the sign 'X' is placed conditions of use specific This certificate relates th Approvals surveillance a control procedures in pla Certificate issued by: <u>J. E. Marquedurt</u> VP, Manager - Electrical Sy To verify the av	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ed in the schedule to this certificate. to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM udit program has further determined that the manufacturing processes and quality ice are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. <u>21 September 2020</u> Date allability of the Approved product, please refer to <u>www.approvalguide.com</u>
8. 9.	If the sign 'X' is placed conditions of use specific This certificate relates the Approvals surveillance a control procedures in plan Certificate issued by: <u>J.E. Marquedant</u> VP, Manager - Electrical Sy To verify the ave THIS CERTIFICATE MAY	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ed in the schedule to this certificate. o the design, examination and testing of the products specified herein. The FM uidit program has further determined that the manufacturing processes and quality ice are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. <u>21 September 2020</u> Date allability of the Approved product, please refer to <u>www.approvalguide.com</u> ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE
8. 9.	If the sign 'X' is placed conditions of use specific This certificate relates the Approvals surveillance as control procedures in place Certificate issued by: <u>D. E. Marquedant</u> VP, Manager - Electrical Sy To verify the ave THIS CERTIFICATE MAY pprovals LLC. 1151 Boston-Provid (1) 781 762 4300 F: +1 (1)781	after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific ed in the schedule to this certificate. o the design, examination and testing of the products specified herein. The FM udit program has further determined that the manufacturing processes and quality ice are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. <u>21 September 2020</u> Date stems aliability of the Approved product, please refer to <u>www.approvalguide.com</u> ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE dence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com



		SCHEDULE	FM Approval		
	Can	adian Certificate Of Conformity No: FM17C	Member of the PB (trilled trees		
	The ambient operating temperature range of the Cable Juction Boxes PR 6130/64Sa-Temp, PR 6130/64C-Temp and PR 6130/65S-Temp Cable Junction Box is up to -30°C to +60°C.				
	The ambient operating temperature range of the PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box is up to -40°C to +60°C.				
	Electrical Data: For intrinsic safety, the Cable Junction Boxes are assigned the following input parameters: $Ui \le 25V$, $Ii \le 370$ mA, $Pi = any$, $Ci = 0$, $Li = 0$				
	For all other protect Ui \leq 25V, Ii \leq 370m	ion techniques, the electroinic connection has the for A, $Pi = any$	ollowing values:		
	PR 6130/6[a][b] and PR 6021/68S Cable Juction Box [a] = Size; 4, 5 or 8 [b] = S, Sa or C				
	PR 6130/64Sa-Temp, PR 6130/64C-Temp and PR 6130/65S-Temp Cable Junction Box None				
	PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box None				
13.	Specific Conditions of Use:				
	1. Under certain ex electrostatic cha 20, 21 or 22 Gro installed in a loca	treme circumstances, the non-metallic label may g ge. Therefore particularly when it is used for applic up III, or Class I and II, Division 1 or 2 located equ tion where the external conditions are conducive to	enerate an ignition-capable level of ations that specifically require Zon uipment, the equipment shall not b the build-up		
14.	Test and Assessment Procedure and Conditions:				
	This Certificate has	been issued in accordance with FM Approvals Can	adian Certification Scheme.		
15.	Schedule Drawings				
	A copy of the techn	cal documentation has been kept by FM Approvals.	ALC: NO		
16.	Certificate History	T WE AND DE	01010		
	Details of the supplements to this certificate are described below:				
	Date	Description			
	8th August 2014	Original Issue.			
	THIS CERTIFICATE	MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY	AND WITHOUT CHANGE		
FM Ap	oprovals LLC. 1151 Boston (1) 781 762 4300 F: +1 (1	Providence Tumpike, Norwood, MA 02062 USA) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fm	approvals.com		

		SCHEDULE FM Approvals
	Canad	ian Certificate Of Conformity No: FM17CA0156X
Date	•	Description
6 th C	October 2017	Supplement 3: Report Reference: – RR210028 dated 6 th October 2017. Description of the Change: Company name change from Sartorius Mechatronics T&H GmbH. Certificate reformated.
24 th	October 2018	Supplement 4: Report Reference: – RR215447 dated 24 th October 2018. Description of the Change: Reordered Equipment Listings. Updated lower ambient for type PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Boxes from -30°C t -40°C.
7 th N	lay 2019	Supplement 5: Report Reference: – RR218447 dated 7 th May 2019. Description of the Change: Typographical error on PR 6130/68S temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box model code control drawing "36931-731-07" will be replaced with "36931-721-07"
21 st	September 2020	Supplement 6: Report Reference: – RR222368 dated 21 st September 2020. Description of the Change: Addition of Zone 20 Approval
		rivi Approvala
		FM Approvals
		FM Approvals
<u>THIS (</u>	CERTIFICATE MA	Applus Ap
THIS (M Approvals :+1 (1) 781	CERTIFICATE MA SLLC. 1151 Boston-Pro 762 4300 F: +1 (1) 78	

8.5 FM17US0275X

C	ERTIFICAT	E OF CONFORMITY	< FM Approvals.
			the same of the same time of the same
1.	HAZARDOUS (CLASSIF	IED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER	US REQUIREMENTS
2.	Certificate No:	FM17US0275X	
3.	Equipment: (Type Reference and Name)	PR 6130/6[a][b] and PR 6021/68S Cable Junc PR 6130/64Sa Temp, PR 6130/64C-Temp and Junction Box PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp C	tion Box PR 6130/65S-Temp Cable able Junction Box
4.	Name of Listing Company:	Minebea Intec GmbH	Vals
5.	Address of Listing Company:	Meiendorfer Str. 205A 22145 Hamburg Germany	W LI D
б.	The examination and test	results are recorded in confidential report number.	
		3051617 dated 8th August 2014	
7.	FM Approvals LLC, certifix standards and other docu	is that the equipment described has been found to con ments:	nply with the following Approval
	FM Class 3600: ANSI/NEMA 250:200	2018, FM Class 3610/2018, FM Class 3611:2004, F 13, ANSI/IEC 60529:2009, ANSI/ISA 60079-0:2013, 1	M C lass 3810:2005, ANSI/ISA 60079-11:2013
8.	If the sign 'X' is placed a conditions of use specifie	after the certificate number, it indicates that the eq d in the schedule to this certificate.	uipment is subject to specific
9.	This certificate relates to Approvals surveillance au control procedures in plac	the design, examination and testing of the produ Idit program has further determined that the manufa we are satisfactory to manufacture the product as exa	cts specified herein. The FM oturing processes and quality amined, tested and Approved.
	Certificate issued	al Systems	21 September 2020 Date
	To verity the av	silability of the Approved product, please rater to <u>www.soprovekr</u>	uide.com
	THIS CERTIFICATE MAY	ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND	WITHOUT CHANGE
RM . T:+	Approvals LLC. 1151 Boston-Provi 1 (1) 781 762 4300 F:+1 (1) 781	dence Turrpike, Norwood, MA 02062 USA 762 9375 E-mail: information@thapprovals.com, www.thapprov	alsom



	SCHEDULE FM Approval
	US Certificate Of Conformity No: FM17US0275X
	Ratings <u>Operation Temperature Ranges</u> : The ambient operating temperature range of the Cable Juction Boxes PR 6130/6ab and PR 6021/68S is up to -20°C to +60°C.
	The ambient operating temperature range of the Cable Juction Boxes PR 6130/64Sa-Temp, PR 6130/64C-Temp and PR 6130/65S-Temp Cable Junction Box is up to -30°C to +60°C.
	The ambient operating temperature range of the PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box is up to -40°C to +60°C.
	<u>Electrical Data</u> : For intrinsic safety, the Cable Junction Boxes are assigned the following input parameters: Ui ≤ 25V, Ii ≤ 370mA, Pi = any, Ci = 0, Li =0
	For all other protection techniques, the electroinic connection has the following values: Ui \leq 25V, Ii \leq 370mA, Pi = any
	PR 6130/6[a][b] and PR 6021/68S Cable Juction Box [a] = Size; 4, 5 or 8 [b] = S, Sa or C
	PR 6130/64Sa-Temp, PR 6130/64C-Temp and PR 6130/65S-Temp Cable Junction Box None
	PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box None
13.	Specific Conditions of Use:
	1. Under certain extreme circumstances, the non-metallic label may generate an ignition-capable level o electrostatic charge. Therefore particularly when it is used for applications that specifically require Zone 20 21 or 22 Group III, or Class I and II, Division 1 or 2 located equipment, the equipment shall not be installed in a location where the external conditions are conducive to the build-up.
14.	Test and Assessment Procedure and Conditions:
	This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.
15.	Schedule Drawings
	A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.
16.	Certificate History
	Details of the supplements to this certificate are described below:
Ľ	THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE
FM A	pprovals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmaporovals.com www.fmapprovals.com
013	IN THE REAL PROPERTY OF THE PR

	SCHEDULE
US	Certificate Of Conformity No: FM17US0275X
Date	Description
8th August 2014	Original Issue.
6 th October 2017	Supplement 3: Report Reference: – RR210028 dated 6 th October 2017. Description of the Change: Company name change from Sartorius Mechatronics T&H GmbH. Certificate reformated.
24 th October 2018	Supplement 4: Report Reference: – RR215447 dated 24 th October 2018. Description of the Change: Reordered Equipment Listings. Updated lower ambient for type PR 6130/68S-Temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Boxes from -30°C to -40°C. Update FM Class 3600 from 2011 to 2018 and FM Class 3610 from 2010 to 2018.
7 th May 2019	Supplement 5: Report Reference: – RR218447 dated 7 th May 2019. Description of the Change: Typographical error on PR 6130/68S temp and PR 6021/68S-Temp Cable Junction Box model code control drawing "36931- 731-07" will be replaced with "36931-721-07"
21 st September 2020	Supplement 6: Report Reference: – RR222368 dated 21 st September 2020.
	I WI AUUTUVAIS
	FM Approvals
THIS CERTIFICATE MAN	CONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE
THIS CERTIFICATE MAN Approvals LLC, 1151 Boston-Prov (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781	CONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE ridence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA

8.6 RU C-DE.MЮ62.B.05021

22	TAMUREHIDIN COIDS	-
	APARTARA NR 17 AAAAAAAAA	
	GEPINQMKAI GUUIBEIGIBNAI	
	№ TC_RU C-DE.MЮ62.B.05021	
	Серия RU № 0447698	
ЭРГ	АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	
Мес Адр дом аккр	то нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17. тес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат редитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года	
Осн	БИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДС Компания».	
Ме	сто нахождения: 105037, Российская Федерация, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 9, квартира 18 ефон: 89295245611, адрес электронной почты: dc.company2000@gmail.com	
13Г	OTOBUTEAD Minebea Intec GmbH.	
Me	сто нахождения: ГЕРМАНИЯ, Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg	
IPC	AVKIINS Kanafuu aaanuuman uua nuga DD 6120/646a DD 6120/665 DD 6120/695	
Map	кировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0311890, 0311891).	
Обо во в	рудование выпускается по Директиве 2014/34/ЕС и технической документации изготовителя для работы зрывоопасных средах.	
Cep	ийный выпуск	
COA	тн вэд тс 8536 90 100 0	
00	TRETCTRVET TPEEOBAHUSM Tamma and a particular to compare the to 012/2011	
"0	безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"	-
EP	ГИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ	
- акт	а о результатах анализа состояния производства Mineabea Intec GmbH от 21.04.2017 года; отокола испытаний № 266ИЛПМ-2017 от 03.05.2017 года. Испытательный центр Общество с ограниченной тственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21BC05 действителен	
ot 2	5.04.2010 года.	
Cxer	иа сертификации: 1с	1
оп	ОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Срон	службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. дарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011	
10-6	зопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложению (бланки №№ 0311890, 0311891). дукции 000	
PO	к действия с <u>04.05.2017</u> по <u>03.05.2022</u> включительно	
	И.В. Модянов	
C POI	ини. 3 Улицо) органа по сертификации (подписа) (инициалы, фамилия)	
1	А.В. Ивочкин	
1175	Сертион Об Эксперт (эксперт-аудитор) (полтать (анашаль (анашаль)	

	приложени	Æ	
	III III COMULIII		062 B 05021
К СЕРТИФИКАТУ	СООТВЕТСТВИЯ №	TC KUC-DE.MI	062.8.03021
	Ce	ерия RU № 03	11890
Назначение и область примене н	ия		
Сертификат соответствия рас R 6130/65S, PR 6130/68S, п оединительных кабелей.	спространяется на коробки редназначенные для ког	и соединительные ти ммутации весовых	ипов PR 6130/64S тензодатчиков
Область применения коробок СС 60079-10-1-2011 категорий во 011 и взрывоопасные зоны кла зрывоопасную пыль подгрупп III	соединительных - взрыво зрывоопасных смесей IIA, ассов 21 и 22 по ГОСТ А, IIIB, IIIC согласно мари	опасные зоны класс IIB, IIC по ГОСТ I Р МЭК 60079-10-2 кировкам взрывозац	ов 0, 1 и 2 по ГОС Р МЭК 60079-20- 2-2011 содержащ циты.
писание оборудования и средс	тв обеспечения взрывоза	шиты	
Соединительные типов PR 61 орпусе из нержавеющей стали со крывается крышкой, которая кре ечатная плата с установленным нешних кабелей. На боковых стег	золо45а, РК 6130/658, PR степенью защиты от внец епиться с помощью четыре и на ней клеммными коло нках коробки располагают	0130/085 выполнен них воздействий не х винтов. Внутри ко одками и разъемами ся кабельные вводы	ы в прямоугольно ниже IP64. Корп рпуса расположе и для подключени и винт заземлени
Основные технические данн аркировка взрывозащиты	ње:	C)Ex ia IIC T6/T4 X Ex ia IIIC T90°C X
	••••	Ex tb III	C T50°C/ T70°C X 2Ex nA IIC T6 X
мпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде аксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас	°С: :йствий ия, В ных цепей приведены в та	Ex tb III блице 2.1.	С T50°С/ T70°С > 2Ex nA IIC T6 > от –20 до +66 от –52 до +66 IP64 25
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S гепень защиты от внешних возде аксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас	°С: : :йствий ия, В ных цепей приведены в та	Ex tb III блице 2.1.	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +60 от -52 до +60 IP64 25 Таблица 2
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде laксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование	°С: иствий ия, В ных цепей приведены в та	Ex tb III0 блице 2.1. Значени 25	С T50°С/ T70°С Х 2Ex nA IIC T6 Х от –20 до +66 от –52 до +66 25 Таблица 2 ге
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде [аксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток 1. мА	°С: ийствий ия, В ных цепей приведены в та Ui, В	Ех tb III блице 2.1. Значени 25 См. таблиц	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +66 от -52 до +66 25 Таблица 2 ге
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде [аксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток I, мА Максимальная входная мошность P.	°С: ийствийил ия, Вил ных цепей приведены в та Ui, В	Ех tb III блице 2.1. Значени 25 См. таблиц	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +66 от -52 до +66 IP64 25 Таблица 2 ге
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде [аксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток I, мА Максимальная входная мощность P _i , Максимальная виутренняя емкость C	°С: ийствий ия, В ных цепей приведены в та U _i , В Вт C _i , нФ	Ех tb III0 блице 2.1. Значени 25 См. таблиц – 0	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +66 от -52 до +66 1P64 25 Таблица 2 ге
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S PR 6130/68S teneнь защиты от внешних возде laксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток I, мА Максимальная входная мощность P, Максимальная внутренняя емкость С Максимальная внутренняя индуктив	°С: •йствий	Ех tb III0 блице 2.1. Значени 25 См. таблиц – 0 0	С Т50°С/ Т70°С Х 2Ex nA IIC T6 X от -20 до +60 от -52 до +60 1Р64 25 Таблица 2 te
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде Гаксимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток I, мА максимальная внутренняя емкость С Максимальная внутренняя индуктив начения максимального входног реды приведены в таблице 2.2. Максимальный входной ток I, мА	°C: -йствий	Ех tb Шо блице 2.1. Значени 25 См. таблиц - 0 0 0 3начений температ Температурный	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +66 от -52 до +66
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S PR 6130/68S enene защиты от внешних возде faccumaльное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальнов входной ток I, мА Максимальная вкодная мощность P, Максимальная внутренняя емкость С Максимальная внутренняя индуктив начения максимального входног реды приведены в таблице 2.2. Максимальный входной ток I, мА	°C: Эйствий	Ех tb Шо блице 2.1. Значени 25 См. таблиц - 0 0 3начений темпера значений темпера Температурный класе	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +60 от -52 до +60 07 -52 до +60 07 -52 до +60
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S reпень защиты от внешних возде lakсимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение максимальное входное напряжение максимальное входное напряжение максимальная входная мощность P _i , максимальная внутренняя емкость С максимальная внутренняя индуктив начения максимального входног реды приведены в таблице 2.2. Максимальный входной ток I _i , мА	°C: Эйствий	Ех tb Шо блице 2.1. Значени 25 См. таблиц - 0 0 3начений темпера температурный класс	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +60 от -52 до +60 0т -52 до +60
ература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S eth защиты от внешних возде имальное напряжение питани метры входных искробезопас Наименование симальное входное напряжение симальный входной ток I, мА симальная входная мощность P, симальная внутренняя емкость C симальная внутренняя индуктив ения максимального входног ы приведены в таблице 2.2. ксимальный входной ток I, мА	 °C: эйствий	Ех tb Шо блице 2.1. Значени 25 См. таблиц - 0 0 3начений темпера температурный класс	С Т50°С/ Т70°С 2 2Ex nA IIC T6 2 от –20 до +6 от –52 до +6 Таблица 2 те туры окружающ Таблица 2 Максимальная температуры поверхности
емпература окружающей среды, PR 6130/64Sa, PR 6130/65S PR 6130/68S тепень защиты от внешних возде Максимальное напряжение питани араметры входных искробезопас Наименование Максимальное входное напряжение Максимальный входной ток I, мА Максимальная внутренняя емкость С Максимальная внутренняя индуктив начения максимального входног реды приведены в таблице 2.2. Максимальный входной ток I, мА 210 325 370	°C: Эйствий	Ех tb Шо блице 2.1. Значени 25 См. таблиц - 0 0 3начений темпера таб таб та таб таб таб таб таб	С Т50°С/ Т70°С > 2Ex nA IIC T6 > от -20 до +66 от -52 до +66 0т -52 до +66



8.7 36931-751-16



Load cell Cable ju				Cabl	e junction box		Evalaution with Ex is	on unit a output
Ex ia	Outpu Intrin type d	ut parameters sically safe ci of protection	<u>c</u> rcuit in Ex ia	-20°C	≤Ta ≤ 40°C/60°C	Input parameters: Intrinsically safe circuit in type of protection Ex ia	circuit to t cell	he load s
	The o given evalue	utput parame by the conne ation unit.	eters are ected			Ui = 25V Pi = any Ci = 0nF Li = 0mH <u>li Ta Temp.class</u> 210mA 40°C T6 325mA 60°C T4 370mA 40°C T4		
Hazard	lous a	rea Zon	e 1	_				
Load cell	E.			Cabl	e junction box	1	Evalauti	on unit
#1 #8	Outro	it neromater	1	Exi	ia IIC T6/T4 Ga	Input parameters:	with Ex ia	or Ex i
Ex ia or Ex ib	Intrin	sically safe ci of protection	rcuit in Ex ia	-20°C	≤Ta ≤ 40°C/60°C	Intrinsically safe circuit in type of protection Ex ia or Ex ib	the load	i cells
Harry	unit		. 00			210mA 40°C T6 325mA 60°C T4 370mA 40°C T4		
Hazard	ousa	rea Zon	e 20	_				
Load cel	L			Cabl	e junction box	1 m	Evalauti	on unit
#1 #8	Outer	.f percenter		Exi	a IIIC T90°C Da	Input parameters	with Ex is	output
Ex ia	Intrin type of	sically safe ci	rcuit in Ex ia.	-20°C	≤Ta ≤ 40°C/60°C	Intrinsically safe circuit in type of protection Ex ia	cell	S
Hazard	given evalu	rea Zone	e 21			UI = 25V PI = any CI = OF LI = OMH <u>II Ta</u> 325mA 60°C 370mA 40°C		
Load cel	r I			Cabl	a junction box		Evalauti	on unit
#1 #8	c l			Eut			with Exia	orExi
Ex ia or Ex ib	Outpu Intrin	ut parameters sically safe ci	rcuit in Ex ia or	-20°C	≤Ta ≤ 40°C/60°C	Input parameters: Intrinsically safe circuit in type of protection Ex ia or Ex ib	output ci	rcuit to I cells
	Ex ib. paran the co unit	The output neters are giv onnected eva	en by luation			Ui = 25V Pi = any Ci = 0nF Li = 0mH <u>li Ta</u> 325mA 60°C 370mA 40°C		
(Ex)	Datum Date	Name	Material					Maßsta Scale
Erstellt Written by	14.11.18	Schallhom	N	line	bea	Benennung / Title		1:1
Gepnift Reviewed by	15.11.18	Hiller			inted	Safety Instructions	_	Blatt Sheet
	100 N. 100	000 007	Ausgabe	/Revision	Anderung / Alteration	zeronnungs=wr. / urawing number		Von

Saf	ety instru	ctions				
The	se safety ins	structions	apply to the ii	nstallation, op	eration, maintenance and re	epair of the equipment
1)	Install the ec particular, be potentially e	uipment in sure to co colosive gas	compliance witl nform to the Eu s atmospheres)	h applicable laws ropean Standarc	s, rules and regulations, ordinal Is EN 60079-14 (Electrical app	nces and standards. In paratus for use in
2)	Be sure to fo supplied.	llow the ins	tallation, operat	ting, maintenanc	e and servicing instructions giv	en in the manuals
3)	The cover so and PR6130	crews must /65), respec	be tighten to a t ≿tively.	torque of 2.5	3.0Nm (PR6xxx/68S) and 2.0 .	2.5Nm (PR6130/64Sx
4) 5)	The external stress cause cable glands	connecting d by strain. shall be su	cables must by The cable glan itable for the ap	e installed in a p ds must be secu oplication of the j	rotective tube and secured to p red to prevent them from work unction box.	revent damage and ing loose. The applied
6)	For comer lo 1%, size 020 to the load c	ad compen)7; type MB ell and sold	sation wire wou B0207 or equiv er in the compe	unded resistors w alent) shall be us msating resistor.	vith a maximum resistance of 5 sed. Remove the wire bridge in	.6ohms (P70 = 0.6W, the corresponding line
7)	Prior to oper atmosphere the power is line power (r	iing the equ or any othe on in a haz nains suppl	ipment, disconi r explosion haz ardous area! If y)!	nect the power s ard in the surrou the equipment d	upply or make sure that there i nding area! Never connect or o oes not operate properly, unplu	s no potentially explosive disconnect cables while ug it immediately from
8) 9)	A transient p All metal par conductor (F (cross section be installed installed at to only be used	rotection de ts (housing PA). The equ on) and with in such a wa The low res he intended I for ground	evice shall be so , load cells) mu: uipment operato a cable lug to t ay that it is proto istance of this c place of use. F ing when no im	et at a level not e st be electrically or is obligated to he PA terminal l ected against wo connection to the or intrinsically so permissible diffe	exceeding 140 % of the peak ra connected to the terminal for the connect an earth cable with a poated on the side of the housi rking loose and that it prevent PA busbar must be checked v afe circuits: The shielding of the rence in voltage is generated a	ated voltage value of 85 ne equipotential bonding gauge of at least 4 mm ² ng. This earth cable mus twisting of the earth when the system is a connecting cables may und, if necessary, the
10)	shielding is a For use in zo be intrinsical circuit of the cells in type	able to cond one 0 or in z ly safe in ty evaluation of protection	luct the equipot cone 20 the load pe of protection unit to the load n Ex tb are suita	ential current. d cells and the o i Ex ia. For use i cells must be int able to be used i	utput circuit of the evaluation un n zone 1 or in zone 21 the load rinsically safe in type of protect n zone 21 and 22. For gas and	nit to the load cells must I cells and the output tion Ex ia or Ex ib. Load I dust group, temperature
11)	For use in zo need to be in temperature	ne 2, 21 ar trinsically s code and n	ngs see DEKRA nd 22 the load c afe but must be naximum rating:	a certificate. ells and the outp suitable (certifi s see DEKRA ce	out circuit of the evaluation unit ed) for use in these zones. For rtificate.	to the load cells do not gas and dust group,
12)	Keep chemi equipment	cals and oth These agent	eragents, whic ts include oil, g	h can corrode th rease, benzene,	e housing seals and cable she acetone and ozone. If you are	aths, away from the not sure about the safet
13)	Use equipm	substance, p ent only in t	he temperature	ranges indicate	1 Avoid exposing the equipme	nt to heat
14)	The terminal tighten to a t	blocks are orque of 0.5	suitable for wine	e gauges 0.2qm must be applied	n. 1.5qmm (AWG 24 AWG 1 I to the plug-in connectors type	6). Secure the wires by LSF-SMT 5.08.
15)	The equipm	ent operator	is responsible	for any non-Min	ebea Intec cables used.	
16)	Check the E hazardous a	X approval rea before o	marking (particup peration to ens	ularly the group sure that this equ	or gases and temperature clas ipment is permitted to be open	s) on all equipment in th ated in this area.
17)	At reasonab and certified	technician.	nave your equi	pment installatio	n checked for proper functionir	ig and safety by a traine
18)	lf your equip	ment needs	to be repaired	, use only genuir	e replacement parts supplied l	by the manufacturer!
19)	Any tamperin technicians, warranty, Or	ng with the will result in ity authorize	equipment by a the loss of EX	nyone, other tha conformity and i av open the equ	n repair work done by authoriz n the forfeiture of all claims und inment	ed Minebea Intec service der the manufacturer's
20)	Modification express writ	s, including ten authoriz	those to be car ation has been	ried out by Mine obtained from N	bea Intec employees, may be p linebea Intec.	permitted only after the
21)	For applicati avoided.	on in enviro	nments with co	mbustible dust,	electrostatic charging of the pla	istic label shall be
(8	x Datum	Name	Material			Maßstab Scale
Erstellt Writter	14.11.18	Schallhorn	Mine	bea	Benennung / Title	1:1
Geprüf Review	t ed by 15.11.18	Hiller		The true measure	Zeichnunge Nr. (Drewing number	Blatt 3 Sheet
		1	L Augrapha (Douisian	L Andorung (Altoration	C ECCOUNTRS-BUT A DRAWOOD DUMDER	1

8.8 36931-751-08

day 03.08.20) Schallhorn) Schallkorn	euegabe / Revision	Andergry Alleration PA50200657	Safety Instructions (PR61: Zeichnungs-Nr. / Drawing numbe 36931-751-09	30/6 nad PR6021/6) r Teildok. Nr./ Part doc. no. 500	Ball 1 Sheet 1
Datum Date	Name	Material	ebea	Benennung / Title		Maßstab Scale 1:1
avoided.	_			0.01/07		-
For applica	ation in enviro	nments with	combustible dus	t, electrostatic charging of	the plastic label shall	be
Modificatio express wi	ns, including	those to be of ation has be	arried out by Mir en obtained from	ebea Intec employees, m Minebea Intec.	ay be permitted only	after the
manufactu	rer's warrant	. Only author	rized specialists	may open the equipment.	i al calms under the	÷.,
Any tampe	ring with the	equipment by	y anyone, other t	nan repair work done by a	uthorized Minebea In	tec
trained and If your equ	a certified tec ipment need	hnician. sto be repain	ed, use only gen	uine replacement parts su	pplied by the manufa	oturerl
At reasona	ble intervals	have your ed	uipment installa	tion checked for proper fur	nctioning and safety b	y a
Check the	EX approval	marking (par	ticularly the grou	o for gases and temperatu	re class) on all equip to be operated in this	ment in
The equipr	ment operato	r is responsib	le for any non-M	inebea Intec cables used.		
The termin	al blocks are	suitable for V	vire gauges 0.2s	qmm . 1.5sqmm (AVVG 24	. AWG 16). Secure	the
safety of a Use equip	certain subs ment only in t	tance, please he temperatu	contact the man	utacturer. ted. Avoid exposing the eq	uipment to heat	
Keep chen equipment	nicals and oth These ager	ter agents, w	hich can corrode grease, benzen	the housing seals and cat e, acetone and ozone. If y	ole sheaths, away fro ou are not sure about	m the t the
temperatur	re code and r	naximum rati	ngs see certifical	e of compliance.	sa rior gas ano quat (gioup,
For use in	zone 2, 21 a	nd 22 the load	d cells and the out	tput circuit of the evaluation	on unit to the load cel	is do not
Ex ib. Load temperatur	cells type or e code and r	protection E naximum rati	x tb are suitable ngs see certifical	to be used in zone 21 and e of compliance.	22. For gas and dust	t group,
load cells r the output	nust be intrin circuit of the	sically safe ty evaluation un	pe of protection hit to the load cel	Ex ia. For use in zone 1 or s must be intrinsically safe	r in zone 21 the load type of protection E	cells and (ia or
and, if neo For use in	essary, the sl Division 1, in	zone 0 or in	e to conduct the zone 20 the load	equipotential current. cells and the output circuit	t of the evaluation un	it to the
when the s	ystem is inst cables may	alled at the in only be used	tended place of for grounding w	use. For intrinsically safe on the no impermissible diffe	ircuits: The shielding rence in voltage is ge	of the merated
earth cable twisting of	e must be ins the earth cor	talled in such nection. The	a way that it is p low resistance o	rotected against working I f this connection to the PA	oose and that it preve busbar must be chee	ent cked
bonding co least 4 mm	nductor (PA) ² (cross sect	on) and with	ent operator is o a cable lug to the	bligated to connect an ear PA terminal located on th	th cable with a gauge ne side of the housing	of at This
All metal p	arts (housing	, load cells) r	nust be electrical	ly connected to the termin	al for the equipotentia	1
A transient	protection d	evice shall be	set at a level no	t exceeding 140 % of the	peak rated voltage va	lue of
to the load	cell and sold	ler in the com	pensating resist	or. These corner load com	pensation resistors sl	nall only
For corner	load comper	sation wire v B0207 or equ	yound resistors w	ith a maximum resistance used. Remove the wire br	of 5.6 ohms ($P70 = 0$.6W, ding line
cables whi immediate	le the power ly from line p	is on in a haz	ardous areal if th supply)!	ne equipment does not ope	erate properly, unplug) it
Prior to op	ening the equations of the equation of the equ	ipment, discontrany other e	onnect the power	supply or make sure that in the surrounding area! N	there is no potentially ever connect or discr	/
The gaske	ds shall be si t shall not be	litable for the	application of th ged.	e junction box.		
stress cau	sed by strain.	The cable gl	ands must be se	cured to prevent them from	n working loose. The	applied
64Sx and I	PR6130/65),	respectively.	the installed in a	eretective tube and ered		oond
supplied.	screws must	be tighten to	a torque of 2.5	3 0Nm (PR6xxx/68S) an	d 20 25Nm (PR6	130/
				the and between ginterruge	elle Gutell (it elle litter)	
	Supplied. The cover 645X and T The extern stress cause cable gland The gaske Prior to op- explosive a cables while immediated For corner 1%, size 0, to the load be change A transient 85V All metal p bonding co- least 4 mm earth cable twisting of when the size connecting and, If neo For use in load cells r the output Ex lb. Load temperatur Keep cheme equipment safety of a Use equippi The termin whres by tig The termin whrea by tig The termin whrea by tig The termination For application express with For application express with Datume Data transed to be temperatur Keep cheme equipment safety of a Use equippi The termination of the application express with For application express with The application express with avoided.	Supplied. The cover screws must 64Sx and PR6130/65), The external connecting stress caused by strain. cable glands shall be su The gasket shall not be Prior to opening the equ explosive atmosphere of cables while the power immediately from line pu For corner load comper 1%, size 0207; type MB to the load cell and sold be changed by a suitab A transient protection de 85V. All metal parts (housing bonding conductor (PA) least 4 mm² (cross sect earth cable must be inst twisting of the earth cor when the system is inst connecting cables may and, if necessary, the si For use in Division 1, in load cells must be intrin the output circuit of the Ex ib. Load cells type of temperature code and r For use in zone 2, 21 ar need to be intrinscally temperature code and r Keep chemicals and ott equipment. These agen safety of a certain subsi Use equipment only in 1 The terminal blocks are wires by tighten to a tor The equipment operato Check the EX approval the hazardous area befin At reasonable intervals, trained and certified tec if your equipment need: Any tampering with the service technicians, will manufacturer's warranty Modifications, including express written author 2 For application in enviro avoided. Datum Date Name Date Datum Date Name Date Datum Date Schallhorn	Supplied. The cover screws must be tighten to 64Sx and PR6130/65), respectively. The external connecting cables must stress caused by strain. The cable gloads shall be suitable for the The gasket shall not be lost or dama. Prior to opening the equipment, disceeded by strain. The cable gloads eatmosphere or any other ecables while the power is on in a haz immediately from line power (mains strong comer load compensation wire or 1%, size 0207; type MB80207 or equit to the load cell and solder in the combe changed by a suitably trained tech. At ransient protection device shall be 85V. All metal parts (housing, load cells) monding conductor (PA). The equipment and the incomercing cables may only be used and, if necessary, the shelding is abb. For use in Division 1, in zone 0 or in load cells must be intrinsically safe by the output circuit of the evaluation under the experature code and maximum rational cells must be intrinsically safe by the output circuit of the evaluation under the prevature code and maximum rational records are suitable for the temperature code and maximum rational cells must be intrinsically safe by the output circuit of the evaluation under the prevature code and maximum rational cells must be intrinsically safe by the output circuit of the evaluation under the prevature code and maximum rational records are suitable for the temperature code and maximum rational temperature code and maximum rational cells and other agents, we equipment. These agents include oil, safety of a certain substance, please Use equipment operator is responsible. Check the EX approval marking (part the hazardous area before operational Arreasonable intervals, have your expreses written authorization has beited the avoided.	supplied. The cover screws must be tighten to a torque of 2.5 645x and PR6130/65), respectively. The external connecting cables must be installed in a stress caused by strain. The cable glands must be set cable glands shall be suitable for the application of the The gasket shall not be lost or damaged. Prior to opening the equipment, disconnect the power explosive atmosphere or any other explosion hazard cables while the power is on in a hazardous areal if the immediately from line power (mains supply)! For comer load compensation wire wound resistors with size 0207; type MBB0207 or equivalent) shall be to the load cell and solder in the compensating resists be changed by a suitably trained technician in a non-IA transient protection device shall be set at a level not 85%. All metal parts (housing, load cells) must be electrical bonding conductor (PA). The equipment operator is o least 4 mm² (cross section) and with a cable lug to the earth cable must be installed in such a way that it is p twisting of the earth connection. The low resistance of when the system is installed at the intended place of i connecting cables may only be used for grounding will and, if necessary, the shielding is able to conduct the section the output circuit of the evaluation unit to the load cells must be intrinsically safe type of protection the output circuit of the evaluation unit to the load cells and the ounded to be intrinsically safe but must be suitable? For use in zone 2, 21 and 22 the load cells and the ounded to be intrinsically safe but must be suitable? For use in zone 2, 21 and 22 the load cells and the ounded to be intrinsically safe but must be suitable? The terminal blocks are suita	supplied. The cover screws must be tighten to a torque of 2.5 3.0Nm (PR6box/685) and 645x and PR6130/65), respectively. The external connecting cables must be installed in a protective tube and secur stress caused by strain. The cable glands must be secured to prevent them from cable glands shall be suitable for the application of the junction box. The gasket shall not be lost or damaged Prior to opening the equipment, disconnect the power supply or make sure that explosive atmosphere or any other explosion hazard in the surrounding areal N cables while the power is on in a hazardous areal if the equipment does not optimmediately from line power (mains supply)! For comer load compensation wire wound resistors with a maximum resistance 1%, size 0207; type MB80207 or equivalent) shall be used. Remove the wire but to the load cell and solder in the compensating resistor. These comer load come be changed by a suitably trained technican in a non-hazardous location. A transient protection device shall be set at a level not exceeding 140 % of the p 85V. All metal parts (housing, load cells) must be electrically connected to the termin bonding conductor (PA). The equipment operator is obligated to connect an easi 4 mm² (cross sector) and with a cable tug to the PA terminal located on the earth contection. The low resistance of his connection to the PA when the system is installed at the intended place of use. For intrinsically safe connecting cables may only be used for grounding when no impermissible differ and, if necessary, the shelding is able to conduct the equipotentiat current. For use in Zone 2, 21 and 22 the load cells must be intrinsically safe to the uset and the output arcuit of the evaluation contined on	Supplied. The cover screws must be tighten to a torque of 2.5 3.0Nm (PR6xxx/68S) and 2.0 2.5Nm (PR6 54S; and PR6130/65), respectively. The external connecting orables must be installed in a protective tube and secured to prevent damag stress caused by strain. The cable glands smult be secured to prevent them from working loose. The cable glands shall be suitable for the application of the junchon box. The gasket shall not be lost or damaged Prior to opening the equipment, disconnect the power supply or make sure that there is no potentially explosive atmosphere or any other explosion hazard in the surrounding areal Never connect or disco cables while the power is on in a hazardous areal liftle equipment does not operate properly. unplug immediately from line power (mains supply) For comer load compensation wire wound besistors with a maximum resistance of 5 6bnms (P70 = 0 1%, size 0207, type MBBC027 or equivalent) shall be used. Remove the wire bridge in the correspont to the toda cell and solder in the compensating resistor. These comer load compensation mesistors sills be changed by a suitably trained technician in a non-hazardous location. A transient protection device shall be set at a level not exceeding 140 % of the peak rated voltage va 85v. All metal parts (housing load cells) must be electrically connected to the terminal for the evaluation to bonding conductor (PA). The equipment operator is obligated to connect an earth cable with a gauge least 4 mm ² (cross section) and with a cable lupt to the PA terminal located on the side of the housing least 4 mm ² (cross section) and with a cable lupt to the PA terminal located on the side of the housing least 4 mm ² (cross section) and with a cable lupt to the PA terminal located on the side of t

 1 Les viels du turnel de protection doivent être servies à un couple de 2,5 30 Nm (PR65xxx4685) et 2,0 2,51 (PR613005) respectivement. 1 Les câbles de racordement estantes doivent être installés dans une gaine de protection et securisés de tout desse Les presse étuques d'avent être adaptés à l'application de la boite de proton. 1 Le joint doit être conschement aplace et en partait état. 1 Avant d'autime 2, autime 2, l'alimentation élécrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéin paraite de câbles tant qu'ine zone dangreuse est sous tension 15 il ingraei la fonctione pas correctement, debanchez le immédiatement de l'alimentation élécrique ca assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéin paraite de câbles tant qu'ine zone dangreuse est sous tension 15 il ingraei la fonctionne pas correctement, debanchez le immédiatement de l'alimentation élécrique (alimentation secteur)) 19 Pour compenser la charge d'angle, des résistances bolinées d'une résistance traxmaile de 5,6 ohms (P70 = 11 %, taile 0207 ; type MEB0207 ou equivalent dovent être uniseur n'oxotent pas 14 d'agine correspon vers le capteur de pessage et soulez y la résistance de compensation de la la valeur de tension nominale crête de 25 v. 10 rodyse les prèces métalliques (bôtter, capteurs de pessage) doivent être connectées électriquement à la borne d'aquipotentatifié (PA). L'opérateur de l'equipement estreu de branche un cable de terre d'au moins a vante constaté de tape estatifie d'au nue seu n'active de terre d'au moins a transité de la terre la d'al la terre la d'alimentation électrice. Ca able de terre d'au moins e la terre. La faint estaté de tape de possage doivent être doutement à la borne d'aquipotentatifié (PA). L'opérateur de l'audité terre d'au lons a la terre la terre d'au moins a la terre la terre d'au moins a la terre la d'alimetation de la terre d'au moins a la terre la terre d'au moins a la terre la testation d'alimetation de la terre d'au moins a la terr	Exmely Writzen Beplicht Resiewer	». 29.07.20 Hiller (3), 03.08.20 Schallhorn	intea	Safety Instructions (PR6130	0/6 nad PR6021/6)
3) Les vis du turnel de protection doivent être serves à un couple de 2,5 … 3,0 Nm (PR6xxx855) et 2,0 … 2,51 (PR6130/455) et PR6130/65) respectivement. 3) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse étoupes tide externisés de tout desse Les presse étoupes tide doivent être exclusés de tout desse Les presse étoupes tide doivent être exclusés de tout desse Les presse étoupes tites doivent être ataptés à l'appartiel ne conscitante l'he branchez ni débranche de protein, débranchez les minédiatement de l'alimentation étectique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéri parais de câbles tat qu'une zon dargrerouse est sous tersion 15 l'Appard 100 mm étoupement, débranchez les minédiatement de l'alimentation étectique calescare maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 %, taille 0207, type MBB0207 ou équivalent) doivent être distance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 %, taille 0207, type MBB0207 ou équivalent) doivent être distance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 dans de securize). 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédent pas 140 % de la valeur de lemsion nominate d'êta de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être connectées étectriquement à la borne nérodemate de la pression de la mae à la terre d'au moins 4 mit 1 doité d'au d'autre coult de compensation de la la social in intrastilé de factor. Pour fuitisstion dans la dvisión 1, dans la zone 20 ues capteurs de pesage et le circuit de social de contraste. Pour la dissible de la stression n'est générie et que le bindage peut si nécessate, conduire les coultant de compensation de person et la social de terme dat la dvisión 1, dans la zone 20 ues capteurs de pesage et le circuit de social de contraste. Pour la dissible de la ternsion n'est générie et que la la der la circuit d	Exmaily Writere	29.07.20 Hiller			
 3) Les vis du turnel de protection doivent être servées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PRöxx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/65X) et PR6130/65X) et PR6130/65X et PR6130/65X) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gane de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étuques tidovent être exclusés de tout desse Les presse-étuques tidovent étre exclusés d'avant être exclusés de tout desse Les presse-étuques tidovent étre explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l'Ne branchez ni débanchez le immédiatement de l'alimentation étectique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéri parais de câbles tat qu'une zon adragresues est sous tersion 15 l'Apard fourne pas correctement, débanchez-le immédiatement de l'alimentation étectique (alimentation ecteur) 1 7) Pour compariser la câtrege d'angle, des résistances boûmes d'une résistance took male de 5,6 ohms (P70 = 1 9) Toutes de la de 25 d'une zon adragresues est sous cersis 15 l'Apard 14 de source d'angle doivent être resplacées unquerent par un techniciem formé à cet effet, dans une zone sécurizée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être régité à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 25 l'obter, capteurs de pesage) divent être connectées étectriquement à la borne d'équipotentiatif (PA). L'operateur de frequipement estitual de brancher un cablé de terre d'au moins 4 min f' doit étre regula des cables de terre doit être installé à l'endoit prévie. Pour l'odité d'au contant é compensation de la mea à la terre d'autroins 4 min f' doit étre courant é compression de la gracie una cablé de terre d'at ter adau moins 4 min f' doit étre d'autroin a la barre omalitation s'a l'a cable de terre d'at ter la salité à l'endoit prévie. Pour l'doite étre d'autroin a la barre d'autroine d'acqueree est autroines a la terre unaquerent forqu'aucune differince non admissible de la terrei n'estilé de la bracio		Date	Minebea	Ben ennun g / Title	50
 3) Les vis du turnel de protection doivent être services à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxv885) et 2,0 2,51 (PR6130/645x et PR6130/65) respectivement. 3) Les ciables de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à 1 application de la bolte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir féquipement, décornectez l'almentation décinque ou assurze-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéin jamais de câbles tant q'uine zone dangereuse et sous tension 163 (Tapparel ne fonctionne pas correctement, debranchez-lei membrater an ideace l'almentation socheur) 1 7) Pour compenser la charge d'angle, des rélationes bobinées d'une rédistance maximals de 5,6 ohms (P70 e 1 1 % stalle 2007 ; type MB62007 ou equivialent) doivent être utilisée. Retire le pontationne pas correctement, debranchez-lei membratee angle, des rélationes de bobinées d'une rédistances de compensation de la d'angle doivent être remplacée uniquement par un technicien formé à cetter et dans une zone sécurisée. 8) Un disposifi de protection transitoré doit étre réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pléces métaliques (bobier, capteurs de pesage) doivent être contectées électriquement à la torne d'aquipontanté (PL). L'opérateur de réquée de maccodineme un cable de terre d'au moins A mm? d'adé d'une cosse à la home PA situé sur le doit du torter. Ce cable de terre doit etre installé à l'androit prévu. Pour indriveu. Pour l'artististic de la valeur de leagement de valorité le natisté à la leare pour leage apeut si indéces angues de sociables de natocordinemet à la come de puisse passe desserre et dui Duites esplese esplese et un conte as acceles de la valorité le doit étre installés à l'androit prévu. Pour in division d'ans la la zone 0 doute la valorité de conte de la valorité le valorité	(E)	Datum Name	Material		Maß
 1 Les via du turnet die protection dioivent ètre services à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6:xx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/65) respectivement. Les cables de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés down fitte radaptés à l'application de la bolte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état: Avant d'ownir équipement, déconcredez jainmettainon élecringe ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéin potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante. I Ne branchez ni débranch jamais de cables tant qu'une zone daivalent devine te quipement. Aéconcredez jainmettation sectura J. Pour compenser la charge d'angle, des résistances toblinées d'une résistances correctement, débranchez-le immétiatement de l'alimentation électrique calmentation sectura J. Pour compenser la charge d'angle, des résistances de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être emplacés uniquement par un technicien formé à cettefet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transibire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominalise réfere de 5V. Toutes les piéces métalliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être utilisée pour la mine à la torne. La rabite feistan acte de compensation de la mine à la terre uniquement d'autor de la dangle de la tarsion n'existeme ast installé de facon a cog puisse pas se desserter et qu'il puisse empléher une éventuelle torsion de la mise à la terre unique des fous de starte d'analité é l'androit prévu. Pour l'otitistito donais la doite 10 doit 10 doiter. Ce cabite de terre d'analité de facon à cog puisse pas se desserter et qu'il puisse empléher une éventuelle torsion de la mise à la terre La rabite feistan eutre uniquement tisqu'auace différie consel de say termes de terre d'analité de fa					
 Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6txxV68S) et 2,0 2,51 (PR6130/65) respectivement. Les càbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-êtoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-êtoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-êtoupes utiliés doivent être adaptés à l'application de la bolté de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ourni féquipement, déconnedes rainmentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphém potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Nb branchez ni débranche jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension 1 Si fapparell ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 Pour compenser la charge d'angle, des résistances boblinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 1 %, tail d'027) ; type MB80207 ou equivalent d'ouvent être utilisées. Retirac le portage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être unisquement pau un technicien fromé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un disposifi de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominalité (PA). Loperateur de l'esquéprent attener un cable de terre d'aumonts 4 mm? (d'dia d'une cosse à la barre onno admissible de l'alimet testile à l'endint (preuve Dau 1 d'dia d'une cosse à la barre onno dimais du obtime. Ce able de terre d'aumonts 4 mm? (d'dia d'une cosse à la barre onno dimais du obtime d'excluse de terre instalé à l'endint (preuve Dau 1 d'dia d'une cosse à la barre barre de courdinée la coste de terre d'au conts 4 la cordine de la unit de compensation de la testile à la terr	21)	Pour des applications dans de l'étiquette en plastique o	s des environnements exposés à doit être évitée.	des poussières inflammable	s, toute charge électrostati
 3) Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6bxx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/65) respectivement. 4) Les càbles de raccontrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes tituises doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes tituises doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique (alimentation secure avoisinante l'Ne branchez in idébranch jamais de càbles tant qu'une zone d'argreques est sous tension 15/16 parail ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secure) 1 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 1 %, faile 0207 : type MB50020 no equivalent) dovent être utilisée. Retirce Je portage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Cas résistances de compensation de la d'angle doivent être utilisée of une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 1 %, faile 0207 : type MB50200 no equivalent) douvent être utilisée. Retirce Je portage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Cas résistances de compensation de la d'angle doivent être distidue de l'angle doivent être utilisée sur le d'al du obiter. Ce cable de terre d'au source de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les préces metaliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être utilisé pour la misé à la terre uniquement basine onthus PA do âtre véglé à un niveau n'excédant pas à le destré d'au mois 4 mm? (d'ad âtre consci à la barre onthus PA do âtre véglé du obiter. Ce cable de terre double de terre d'au mois 4 mm? (d'ad âtre coses à le borne PA duité sur de de son		l'autorisation écrite express	se de Minebea Intec.	des secondares tilles to	
 3) Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxX/685) et 2,0 2,51 (PR6130/65) respectivement. 4) Les cables de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-êtoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-êtoupes duivent être socratisés de tout desse Les presse-êtoupes duivent être socratisés de tout desse Les presse-êtoupes duivent être socratisés de tout desse Les presse-êtoupes duities doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation élecrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphén potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l'Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone d'argreques est sous tension 15/16 pareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le inmédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5, 6 ohms (P70 = 1 %, faile 0207; type MB80207 ou equivalent) douvent être ulisées. Retirce le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être installé d'alobiter, capteurs de pesage) doivent être installé d'ans une zone sécurisée. 9) Toutés les pièces métalliques (foiter, capteurs de pesage) doivent être unissalié d'ans une zone sécurisé la sorre d'augingentité (PA). L'operateur de l'égité un niveau n'excédant pas 140 % de la vaieur de tension nominale crêle de 85 V. 9) Toutés les pièces métalliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être unisalié à l'endoit prévue. La baite de terme d'au moins 4 mm? (d'ota d'une cossa la la borne PA distribé sorre de la boite de tere doite étre installé à l'endoit prévue. Pour l'a	20)	specialistes agrées sont au Toute modification, même	utorises a ouvrir l'équipement. effectuée par un membre de la s	ociété Minebea Intec. n'est a	utorisée qu'après obtentior
 3) Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/685) et 2,0 2,5 f (PR6130/65) respectivement. 4) Les càbles de raccondement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être sécurisés à l'application de la boite de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvri l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosin dans ta zone avoisinante I Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension I SI l'appareil ne fonctionne pas correctement, débianchez-le immédiatement de l'alimentation accetue) 1 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = (1 %, taille 0207; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage seur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soulez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être emplacées uniquement par un technicien formà act effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire di têtre réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être utilisé pour la risb à la borne d'équipoint de l'Alimiséque. Le billadge des câbles de raccordement peut être utilisé pour la risb à la terre, La fable résistances conquires e au ance a la borne PA stuée sur le côt du boîter. Ce câble de terre doit être aumoins 4 mm (1 doite d'exaluzion vers le capteurs de pesage) doivent être doité dre un câble étre valume be routed'es étortin de se l'inter és à la terre un câble	(0)	agrée par Minebea Intec, e	entraîne la perte de la conformité	EX et annule la garantie du	fabricant Seuls les
 Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6txx/685) et 2,0 2,5 f (PR6130/63); «e PR6130/63) respectivement. Les cibles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes doivent être adaptés à l'application de la boîte de protein. Le joint doit être correctement en place et en partait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéri potentiellement explosés e ou tout autre risque d'explosion dans ta zone avoisinamie l'Ne branches ni débranch parte et la barge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 1 % taille 0207; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez y la résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 1 % taille 0207; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être emplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être régié a un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominalis crête de 85 V. Toutes les préces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être doite être due terre dau moins 4 mm? (doit d'une coses a la borne PA située sur le côté du boîter. Ce cable de terre dou être instalié de façon à ceq puisse pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan cet conexiton à la barre onnburs PA doit être verifiée lorque le système est instalié à l'endroitor prévu. Pour l'il ciusse angle also pares d'ou dans la zone 20,	18)	Si votre equipement doit et Toute modification non auto	tre repare, utilisez uniquement d torisée de l'équipement, à l'excer	es preces de rechange dong tion des réparations réalisée	ne rournies par le fabricant s par un technicien d'entre
 Les via du turnel de protection deivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/645x et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externent. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gane de protection et sécurisés de tout desse Les presse-étoupes d'oivent être adaptés à l'application de la boîte de jonction. Le joint doit être correctement en place et en parlait état: A vant d'ouvrin l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n' a pas d'atmosphéin potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans ta zone avoisionnie 1 Ne branches ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension i Si fappareil ne fonctonne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur)) Pour compenser la charge d'angle, des résistances tobbinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent d'ouvent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être emplacées uniquement par un technicien formé a cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être régié à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les préces métalikques (boîter, capteurs de pesage) doivent être connectées électinguement à la borne d'équipotentaitié (PA). L'operateur de l'énérifiée lorgue le système est instalié à l'endroitor préu. Pour 1 d'oités à securité intraséque mais de ne de se pas es desserer et qu'il pusse empêcher une éventuele tous d'etre uisle à l'	17)	Faites régulièrement vérifie	er le bon fonctionnement et la sé	curité de votre installation pa	r un technicien forme et agi
 Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/685) ré PR6130/685) respectivement. Les clabes de raccordement extermes doivent être installés dans une gaine de protection et securisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être adaptés à l'application de la boite de porction. Le joint doit être correctment en place et en pafrait état. Avant d'ouwrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphén potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câtiés tant qu'une zone d'angreuxe est sous tension 1 SI fapparel ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 Pour compenser la charge d'angle, des résistances boblinée d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces réstationes de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un disposifi de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métalliques (boitter, capteurs de pesage) doivent être oun câble de terre d'un moins 4 mm? (d'ob être vérifiée lorsgue le système est installé à l'endroit prévu. Pour l'inclus sécurité intrinsèque. Le faible résidant de tar terre du étre installé de facon a ceq puisse passe desserrer de ultipe exage expériée de cables terre d'une cosse a la borne PA stuée sur le cloit de tot vérifiée lorsgue de terre d'un mise à la terre uniquement parte de 85 uére doit être vérifiée lorsgue le système est installé a		zones dangereuses avant	utilisation afin de vous assurer q	ue oet équipement puisse êtr	e utilisé dans lesdites zone
 Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/685) et 2,6 2,51 (PR6130/	16)	Vérifiez le marquage EX (n	ni est responsable des cables ut notamment le groupe de gaz et la	a classe de température) aon	nebeaintec. osé sur l'équipement dans
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/645x et PR6130/645x) et PR6130/645x et	15	serrant à un couple de 0,5	Nm.	lisés na projament pas de M	inabao Intoc
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/645x et PR6130/645x et	14)	source de chaleur. Les borniers sont adaptés :	à des cables de 0,2 mm² 1,5 n	1m² (AWG 24 . AWG 16). Sé	curisez les cábles en les
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protein. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéri potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l'Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur)) Pour compenser la charge d'angle, des résistances compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale arête de 85 V. Toutes les préces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être doit être doit être réau moins 4 mm² (doite d'une coses a la lome PA situé suit le côté du boîter. Ce câble de terre dou a mins 4 mm² (diven coses a la lome PA situé suite compensation de la mise à la terre. La faible résistance de compensation de la mise à la terre una faible résistance de compensation de la mise à la terre una de soite résistances de compensation de la mise à la terre d'au moins 4 mm² (diven coses à la lome PA situé es une côté du boîter. Ce câble de terre doit être résistance de cose de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les préces métalliques (boîte	13)	Utilisez l'équipement uniqu	ement dans les plages de tempe	erature indiquées. Évitez d'ex	poser l'équipement à une
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 f (PR6130/64S) et PR6130/64S) et pR6130/64S) et pR6130/64S, et al. 2002 et al. 2	-	être tenus éloignés de l'équi l'ozone. En cas de doute su	uipement. Parmi ces produits, cit ur la dangerosité potentielle d'un	ons notamment l'huile, la gra e substance donnée, contact	isse, le benzène, l'acétone lez le fabricant
 3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout domnage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boite de jonction. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéin potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation sectur) l 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être omet des électriquement à la borne d'équipotentaité (PA). L'opérateur de l'équipement est tenu de brancher un câble de terre d'au moins 4 mm' (döté d'une cosse à la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à ceq puisse pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible resistance de connexion à la barre omalbus PA doit être vérifiée lorsque le système est installé à l'endroit prévu. Pour l'intrisée site intrinséque, avec type de protexion de sourcets a écurité intrinséque. Le conant de compensation de potentiel.	12)	maximum, voir les certificat Les produits chimiques et a	us de conformité. autres agents susceptibles de co	rroder les joints du boîtier et	les gaines des câbles doive
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/685) et 2,0 2,51 (PR6130/645x et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout domnage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boite de jonction. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéri potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l'Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l' Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, déboanchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207; type MBB0207 ou equivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métailiques (boitter, capteurs de pesage) doivent être doit être installé de façon à ce q puisse pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan oette connexion à la barre omnitus PA doit être vérifiée loraque le systeme est installé à l'endroit prévu. Pour 1 cicuits à sécurité intrinséque: le blindage des câbles de racordement peut être utilisé pour la mise à la terre un		(certifiés) à une utilisation o	dans ces zones. Pour les groupe	s gaz et poussières, le code	de température et les taux
 3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de proteion. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirze le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être onnectées électriquement à la borne d'équipotentiaité (PA). L'opérateur de l'équipement estitenu de brancher un cable de terre d'au moins 4 mm? (doté d'une cosse à la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à ceq puissé pas se desserrer et qu'il puisse empécher une éventuelle torsion de la mise à la terre. Le faible résistan cettres à sécu	11)	Pour l'utilisation dans les zo les capteurs de pesage n'o	ones 2, 21 et 22, les capteurs de ont pas l'obligation d'être dotés d'	pesage et le circuit de sortie une sécurité intrinsèque mais	de l'unité d'évaluation ver s doivent être adaptés
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,51 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être utilisée é liextriquement à la borne d'équipotentaitifé (PA). L'operateur de l'équipement est tenu de brancher un câble de terre d'au moins 4 mm? (doté d'une cosse à la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à ceq puisse pas se desserrer et qu'il puisse empécher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan cet		Pour les groupes gaz et po	pussières, le code de températur	e et les taux maximum, voir l	es certificats de conformité
 Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR8xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/64S) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéte potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l'sil l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être reglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métalliques (boîtier, capteurs de pesage) doivent être doit être réal a d'angle résistance de terre doit etre réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension d'équipotentialité (PA). L'opérateur de fequiporment est tenu de brancher un câble de terre d'au moins 4 mm? (dota d'une cosse à la borne PA située sur le doit être vérifiée lorsque le système est installé à l'endroit prévu. Pour l'ariste as accurité intrinséque. Le blindage des câbles de raccordement peut être utilisé pour la mise à la terre uniquement lorsqu'aucune difference non admissible de la t		d'évaluation vers les capter	s la zone i ou dans la zone 21, 1 eurs de pesage doivent être dotés	es capieurs de pesage et le c s d'une sécurité intrinsèque, a	avec type de protection Ex
 3) Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR8xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéter potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension 1 Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à ce effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être doit être ristallé de façon à ceq puissé pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan cette connexion à la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à ceq puissé pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan cette conn	10)	l'unité d'évaluation vers les	s capteurs de pesage doivent être	e dotés d'une sécurité intrinse	èque, avec type de protecti
 3) Les vis du turnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR8xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être montées électriquement à la borne d'équipotentialité (PA). L'operateur de l'équiperment est tenu de brancher un câble de terre d'au moins 4 mm? (doté d'une cosse à la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à ceq puisse pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistan cette connex	10)	nécessaire, conduire le cou Pour l'utilisation dans la diu	urant de compensation de potent vision 1, dans la zone 0 ou dans	tiel. la zone 20, les canteurs de r	esade et le circuit de cortis
 3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéter potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension 1 Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un technicien formé à cet effet, dans une zone sécurisée. 8) Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un Niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîter, capteurs de pesage) doivent être doit être ristallé de façon à cen qu'une cose a la borne PA située sur le côté du boîter. Ce câble de terre doit être installé de façon à cen qu'unes pas se desserrer et qu'il puisse empêcher une éventuelle torsion de la mise à la terre. La faible résistance de conserve estimate à la terre. La faible résistance de conserve estime estime de la mise à la terre. La faible résistance		circuits à sécurité intrinséqui uniquement lorsqu'aucune	ue : le blindage des câbles de ra différence non admissible de la	ccordement peut être utilisé tension n'est générée et que	pour la mise à la terre le blindage peut, si
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boite de jonction. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension 1 Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pasage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être remplacées uniquement par un techniclen formé à cet effet, dans une zone sécurisée. Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métalliques (boiter, capteurs de pesage) doivent être connectées électriquement à la borne d'équipotentialité (PA). L'operateur de l'équipement est tenu de brancher un cable de terre d'au moins 4 mm² (d'une cosse à la borne PA situé sur le côté du bôtier. Ce càble de terre doit être instalié de facon à ce o 		puisse pas se desserrer et cette connexion à la barre	qu'il puisse empêcher une éven omnibus PA doit être vérifiée lor	tuelle torsion de la mise à la l sque le système est installé à	terre. La faible résistance d
 3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. 5) Le joint doit être correctement en place et en parfait état. 6) Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphéter potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l 5/ l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l 7) Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être mentage de soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la d'angle doivent être doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension nominale crête de 85 V. 9) Toutes les pièces métalliques (boîtier, capteurs de pesage) doivent être connectées électriquement à la borne 		d'équipotentialité (PA). L'op dote d'une cosse à la borne	perateur de l'équipement est ten e PA située sur le côté du boitier	u de brancher un câble de te . Ce câble de terre doit être i	rre d'au moins 4 mm² (coup nstailé de façon à ce qu'il n
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desse. Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Ne branchez ni débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soulez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la valeur de tension Un dispositif de protection transitoire doit être réglé à un niveau n'excédant pas 140 % de la valeur de tension 	9)	nominale crête de 85 V. Toutes les pièces métalliqu	ues (boitier, capteurs de pesage)	doivent être connectées éle	ctriquement à la borne
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout dessei Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphère potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante l Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension l 5 il appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) l Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 1 %, taille 0207 ; type MBB0207 ou équivalent) doivent être utilisées. Retirez le pontage sur la ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance de compensation. Ces résistances de compensation de la potentier et de ligne correspon vers le capteur de pesage et soudez-y la résistance una temperation. Ces résistances de compensation de la grande doivent être utilisées. 	8)	Un dispositif de protection	transitoire doit être réglé à un niv	veau n'excédant pas 140 % d	le la valeur de tension
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 l (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les d'éformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desset Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de jonction. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante 1 Ne branchez ni débranch jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension 1 Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 Pour compenser la charge d'angle, des résistances bobinées d'une résistance maximale de 5,6 ohms (P70 = 0 196; her alimentation et device) dester utilisés ne d'atmosphére d'avait des d'adments de l'alimentation électrique (alimentation secteur) 1 		vers le capteur de pesage d'angle de mat étre	et soudez-y la résistance de con	npensation. Ces résistances	de compensation de la cha
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 1 (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout dessei Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphète potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans la zone avoisinante i Ne branchez ni débranche jamais de câbles tant qu'une zone dangereuse est sous tension i Si l'application secteur) i 	7)	Pour compenser la charge	d'angle, des résistances bobiné	es d'une résistance maximak	e de 5,6 ohms (P70 = 0,6 V
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 l (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout dessei Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de jonction. Le joint doit être correctement en place et en parfait état. Avant d'ouvrir l'équipement, déconnectez l'alimentation électrique ou assurez-vous qu'il n'y a pas d'atmosphére potentiellement explosive ou tout autre risque d'explosion dans ta zone avoisinante l Ne branchez ni débranche 		jamais de câbles tant qu'un débranchez-le immédiatem	ne zone dangereuse est sous ter nent de l'alimentation électrique (nsion I Si l'appareil ne fonctio (alimentation secteur) I	nne pas correctement,
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xx/68S) et 2,0 2,5 l (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse étoupes doivent être sécurisés de tout desser Les presse étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de protection. Le joint doit être correctement en place et en partiet état. 	0)	potentiellement explosive of	a, deconnectez railmentation ele ou tout autre risque d'explosion d	lans la zone avoisinante l Ne	branchez ni débranchez
 3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 f (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. 4) Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout dommage et contrainte causés par les déformations. Les presse-étoupes doivent être sécurisés de tout desser Les presse-étoupes utilisés doivent être adaptés à l'application de la boîte de jonction. 	5)	Le joint doit être correctem	ient en place et en parfait état.		ally a second landstrand land
 Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 l (PR6130/64Sx et PR6130/65) respectivement. Les câbles de raccordement externes doivent être installés dans une gaine de protection et sécurisés de tout 		dommage et contrainte cau Les presse-étoupes utilisés	usés par les déformations. Les p s doivent être adaptés à l'applica	resse-étoupes doivent être se tion de la boîte de jonction.	écurisés de tout desserrage
3) Les vis du tunnel de protection doivent être serrées à un couple de 2,5 3,0 Nm (PR6xxx/68S) et 2,0 2,5 N	4)	(PR6130/64Sx et PR6130/ Les câbles de raccordeme	/65) respectivement. Int externes doivent être installés	dans une gaine de protection	n et sécurisés de tout
roums.	3)	Les vis du tunnel de protec	tion doivent être serrées à un co	uple de 2,5 3,0 Nm (PR6)	xx/68S) et 2,0 2,5 Nm
2) Respectez les conseils d'installation, d'utilisation, de maintenance et d'entretien qui se trouvent dans les manu	2)	Respectez les conseils d'in	nstallation, d'utilisation, de mainte	enance et d'entretien qui se ti	rouvent dans les manuels
1) Installez l'équipement conformément aux lois, réglements, ordonnances et normes en vigueur.	1)	Installez l'équipement conf	formément aux lois, réglements,	ordonnances et normes en vi	igueur.

8.9 36931-751-07









8.10 36931-731-07









8.11 36931-750-01





Published by Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburg, Germany Phone: +49.40.67960.303 | Email: info@minebea-intec.com www.minebea-intec.com

